


MT-5SLシリーズ □600 パッキン取付手順

2026年 1月16日 管理番号：MC1-26011605 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

手順1

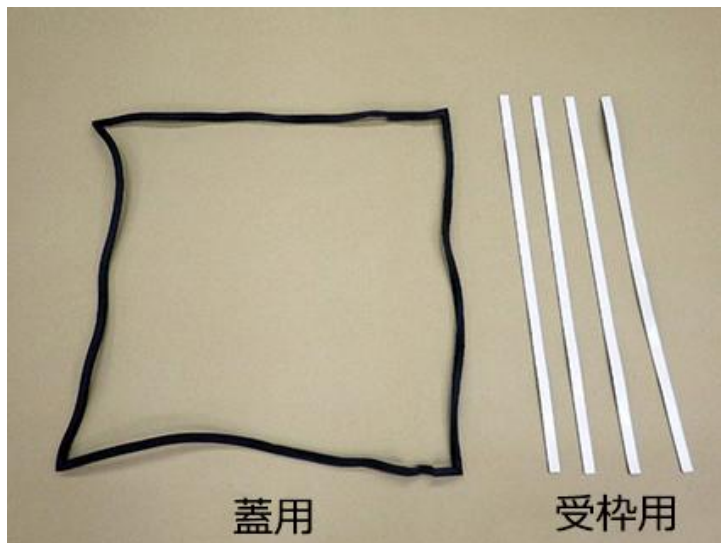

<パッキンの確認>

交換用パッキンは左写真のような形状になっています。

この製品のパッキンは、蓋裏の溝部分と受枠の溝部分に取付する形状となっています。



<準備品・他>

- ・ボンド
コニシ（株）G17
- ・パーツクリーナー
- ・マイナスドライバー
- ・他ウエス等準備してください。




手順2



<受枠パッキンの取外し>

パッキンは受枠の溝部分に付いていますので、パーツクリーナーとマイナスドライバー等でパッキンを取り除いてください。


手順2

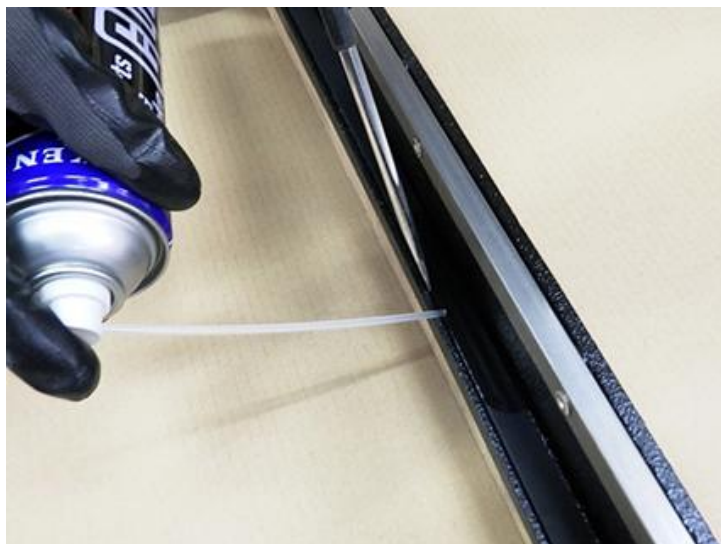

・パッキンの取外し完了。




手順3

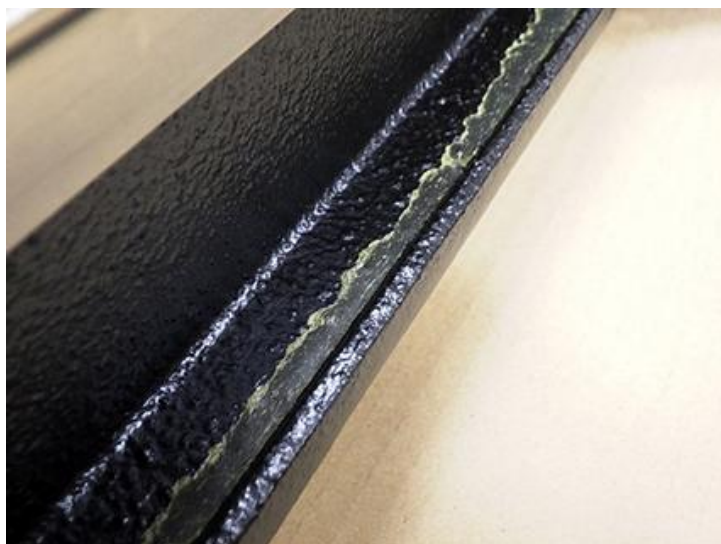

＜受枠パッキン取付部の確認・清掃＞
・清掃前

手順3

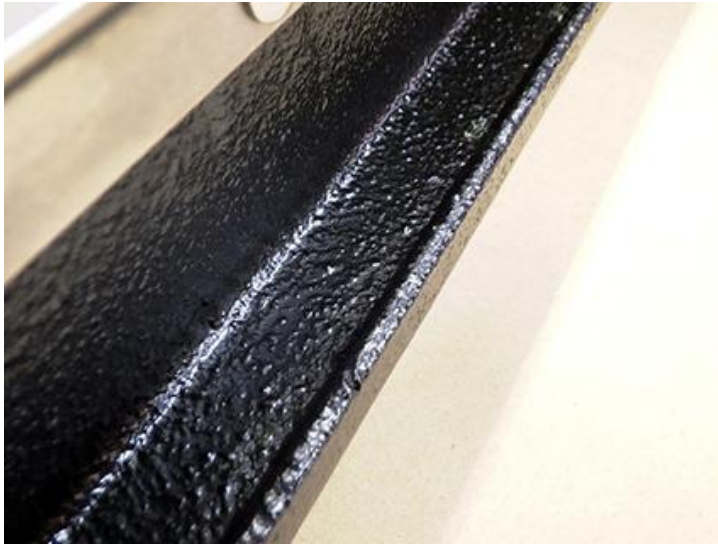

・清掃後

※接着剤やゴミ・異物はよく取り除いてください。

手順4



＜受枠パッキン取付＞

・保護テープを端部から少しだけ剥がします。




・受枠の溝部分に貼り付けます。
コーナー部はパッキンの勝ち負けがありますので、貼り付けの際、注意してください。

手順4




・保護テープを剥がしながら貼り付けていきます。

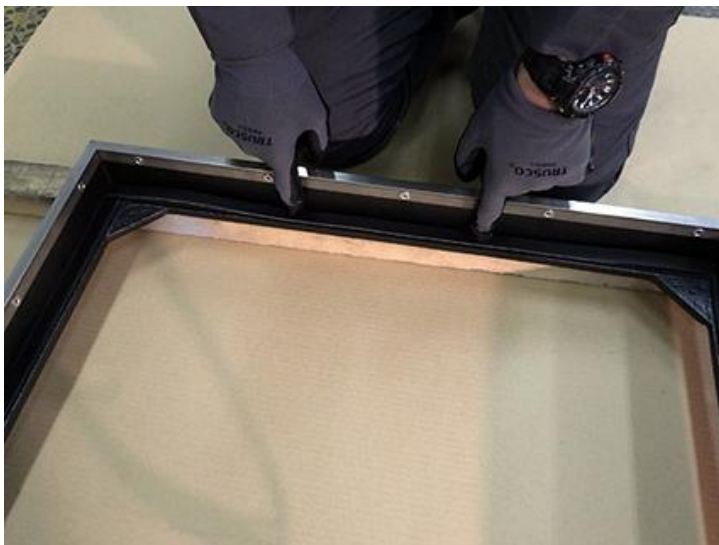

・パッキンをしっかり圧着してください。

手順5

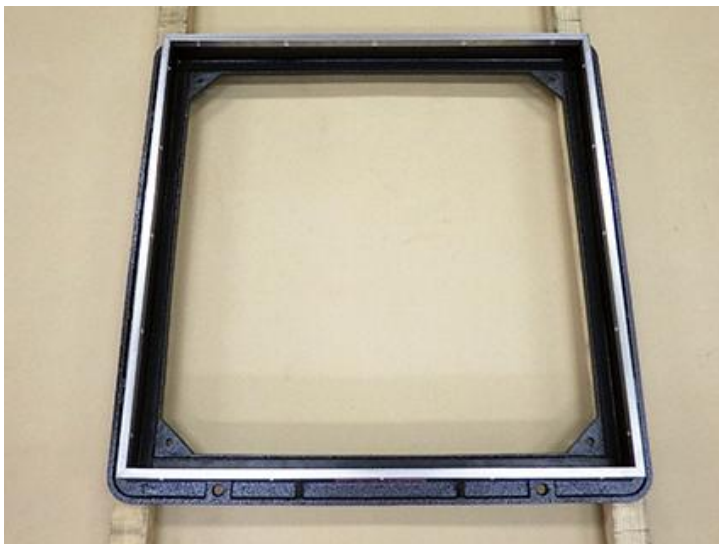

＜受枠パッキン取付完了＞

・受枠全景



<蓋裏パッキンの取外し>

パッキンは蓋裏の溝部分に付いていますので、パーツクリーナーとマイナスドライバー等でパッキンを取り除いてください。


・パッキンの取外し完了。

手順7



＜蓋裏パッキン取付部の確認・清掃＞

・清掃前

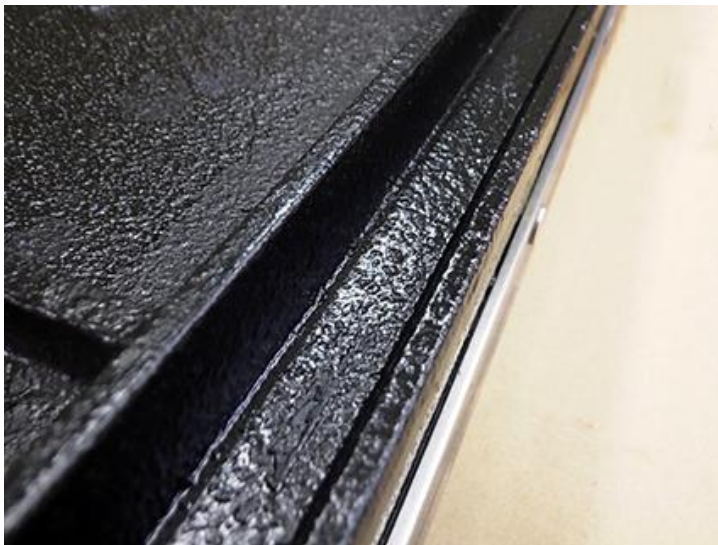

・清掃後

※接着剤やゴミ・異物はよく取り除いてください。

手順8



＜蓋用パッキン取付準備・接着剤塗布＞

・蓋用パッキンに接着剤を塗布します。


手順8




・パッキンの形状は台形になっています。

接着剤は台形の短辺（幅の狭い方）に接着剤を塗布します。

下赤線部に塗布

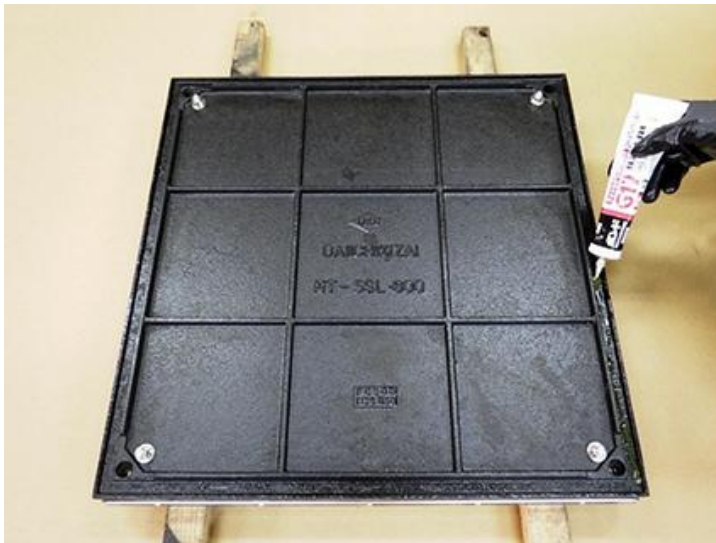

・蓋裏の溝部分に接着剤を均一に塗布します。

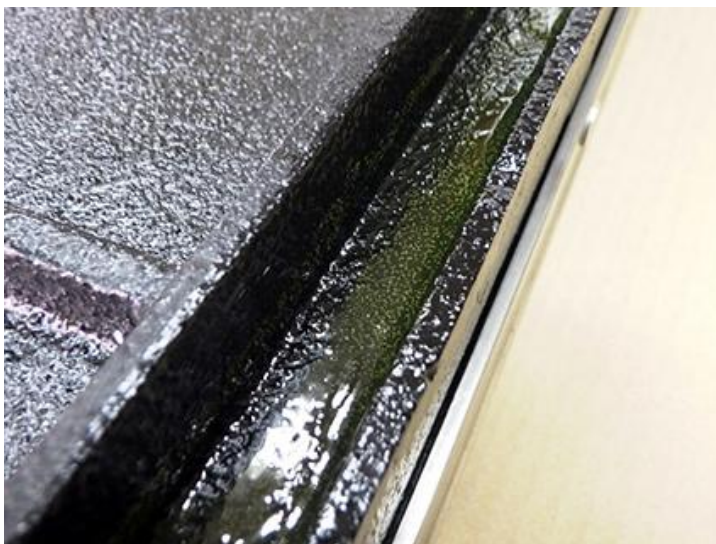

・オープンタイムを取ってください。

冬（5℃）5～10分。春・夏・秋（20℃～30℃）5～15分を目安として、乾かし表面が指で触れてべとつきがなくなってから貼り合わせます。


貼り合わせ後指圧又はハンドローラーなどで強く圧着してください。

手順9



＜蓋裏パッキン取付＞

・パッキン取付は2名作業で実施。

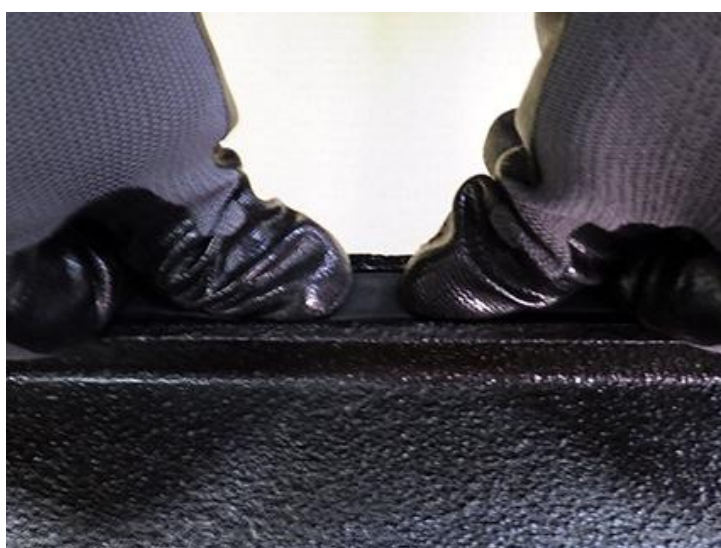

・パッキンをしっかり圧着してください。


手順10



＜パッキン取付完了＞

・蓋裏全景

手順10

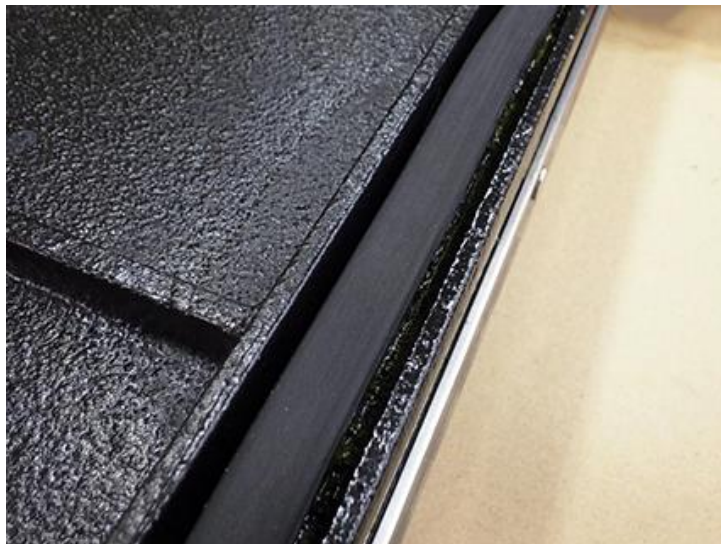

・ 蓋裏パッキン取付面詳細

・ 接着剤はしっかり乾燥させてください。

蓋の開閉手順に従って、蓋を取付けてください。

以上